


学科IV (構造)

[No. 1] 図-1のように、脚部で固定された柱の頂部に、鉛直荷重N及び水平荷重Qが作用している。柱の断面形状は図-2に示すような長方形断面であり、N及びQは断面の重心に作用しているものとする。柱脚部断面における引張縁応力度、圧縮縁応力度及び最大せん断応力度の組合せとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、柱は全長にわたって等質等断面の弾性部材とし、自重は無視する。また、引張応力度を「+」、圧縮応力度を「-」とする。

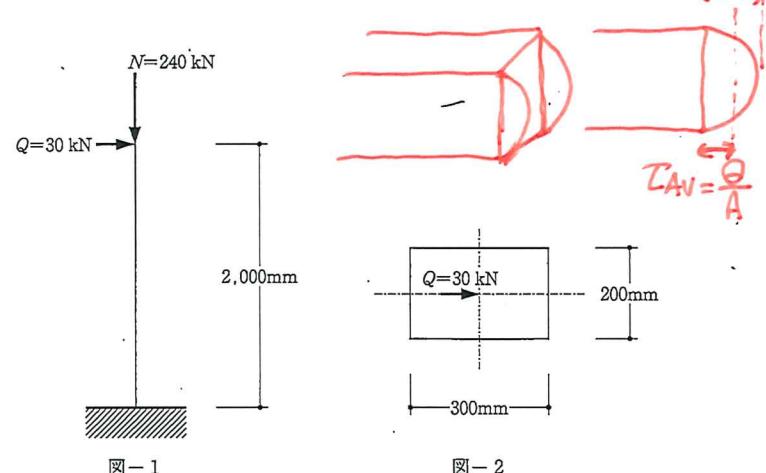

引張縁応力度 (N/mm ²)	圧縮縁応力度 (N/mm ²)	最大せん断応力度 (N/mm ²)
1. +16	-24	0.50
2. +16	-24	0.75
3. +26	-34	0.50
4. +26	-34	0.75


$$\sigma_N = \frac{N}{A} = \frac{240 \text{ kN}}{300 \times 200} = \frac{240000}{300 \times 200} = \frac{24}{6} = 4$$

$$\sigma_b = \frac{M}{Z} = \frac{Q \times L}{Z} = \frac{30 \text{ kN} \times 2000}{200 \times 300^2} = \frac{30000 \times 2000 \times 6}{200 \times 300 \times 300} = \frac{30 \times 6}{9} = \frac{180}{9} = 20$$

$$4 \pm 20 = -24 \text{ 壓} + 16 \text{ 引}$$

$$T = \frac{Q}{A} = \frac{30000}{300 \times 200} = \frac{3}{6} = 0.5 \times 1.5 = 0.75$$

[No. 2] 図のような梁A、梁B及び梁Cにそれぞれ荷重Pが作用している場合、梁A、梁B及び梁Cにおける応力、たわみ等の大きさの比(梁A : 梁B : 梁C)として、最も不適当なものは、次のうちどれか。ただし、全ての梁は同一断面で、全長にわたって等質等断面の弾性部材とし、自重は無視する。

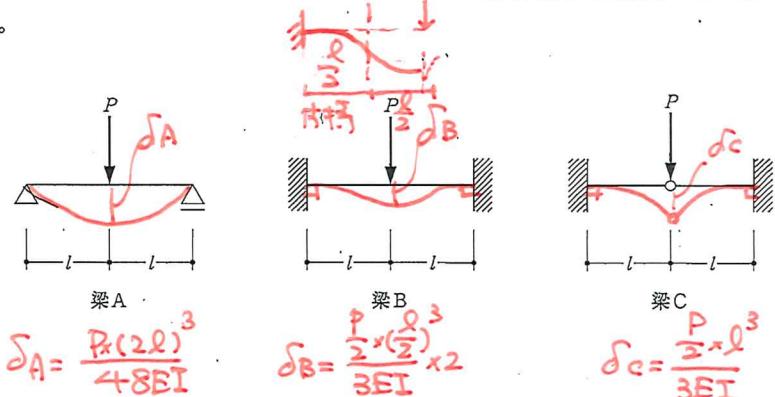

$$\delta_A = \frac{P(2l)^3}{48EI}$$


$$\delta_B = \frac{\frac{P}{2} \times (\frac{l}{2})^3}{3EI} \times 2$$

$$\delta_C = \frac{P \times l^3}{3EI}$$


	梁A : 梁B : 梁C
1. 鉛直方向の支点反力	1 : 1 : 1
2. 最大曲げモーメント	2 : 1 : 2
3. 最大せん断力	1 : 1 : 1
4. 荷重点のたわみ	2 : 1 : 2

$$\delta_A = \frac{P l^3}{6EI}, \quad \delta_B = \frac{P l^3}{24EI}$$

$$\delta_C = \frac{P l^3}{6EI} \rightarrow \delta_A : \delta_B : \delta_C = 4 : 1 : 4$$

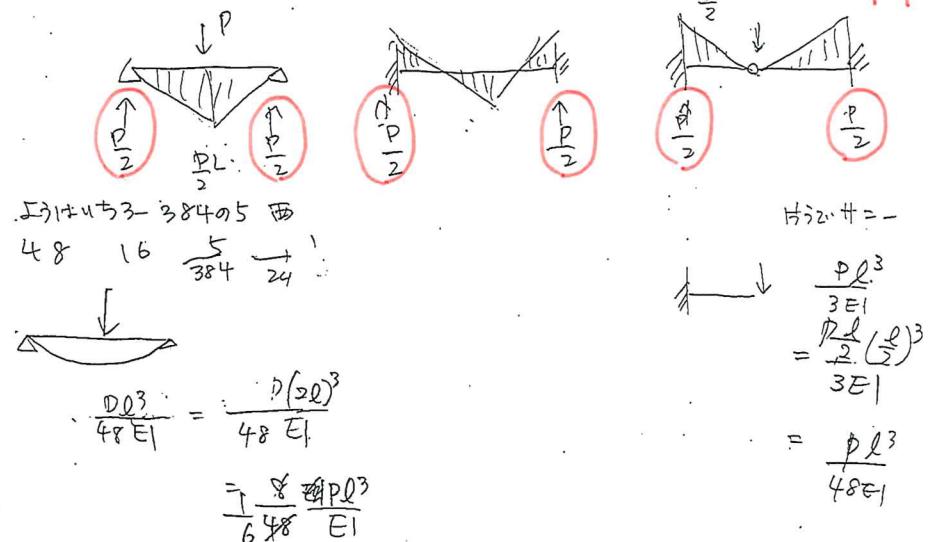

2 [No. 3] 図のようなラーメンにおいて、A点に鉛直荷重P及びB点に水平荷重 αP が作用したとき、A点における曲げモーメントが0になるための α の値として、正しいものは次のうちどれか。ただし、全ての部材は全長にわたって等質等断面の弾性部材とし、自重は無視する。

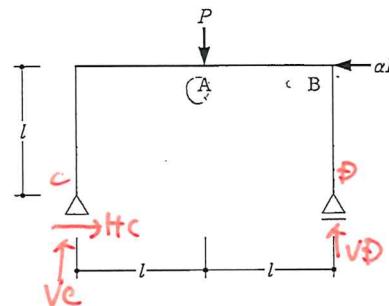

$$1. \alpha = \frac{1}{2}$$


71% ② $\alpha = 1, \dots$

$$3. \alpha = \frac{3}{2}$$


$$4. \alpha = 2$$

$\sum cM = 0$
 $-VD \times 2l - \alpha P \times l + P \times l = 0$
 $VD = 0 \text{ つまり } P = \alpha PL$
 $\alpha = 1.$

$\frac{PL}{2} = \alpha PL, \alpha = 1$

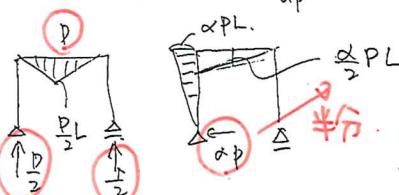

04 [No. 4] 図は、2層のラーメンに水平荷重Pが作用したときの、正しい崩壊メカニズムを示したものである。次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。ただし、柱及び梁の全塑性モーメントは M_p とする。

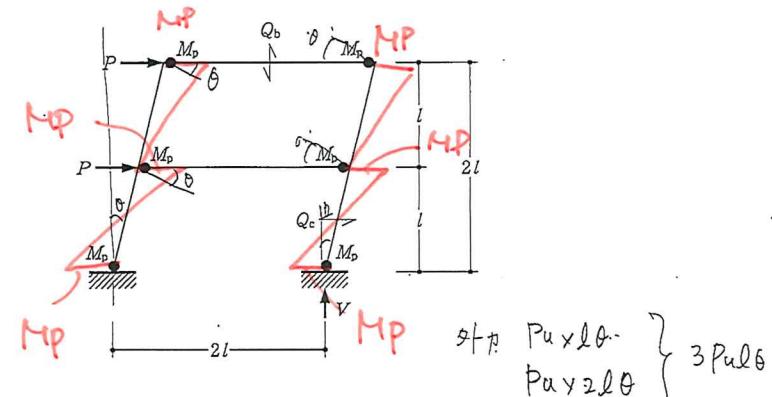



1. 図のせん断力 Q_b は、 $\frac{M_p}{l}$ である。

2. 図の鉛直反力 V は、 $\frac{2M_p}{l}$ である。

3. 図の水平荷重 P は、 $\frac{2M_p}{l}$ である。
 68% 4. 図のせん断力 Q_c は、 $\frac{4M_p}{l}$ である。
 同じ理由で
 不適切

$$3Puh l\theta = 6MPu$$

$$Pu = \frac{6MP}{3l} = \frac{2MP}{l}$$

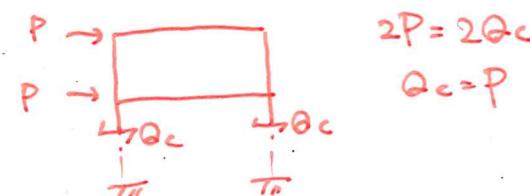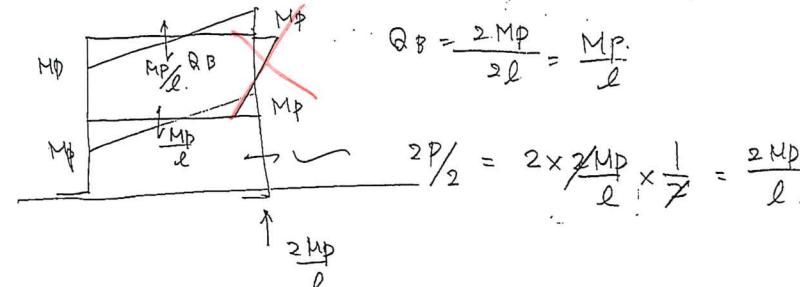


$$2P = 2Q_c$$


$$Q_c = P$$

③ あとひ

- [No. 5] 図のような集中荷重 P を受けるトラス A、トラス B 及びトラス Cにおいて、それぞれのローラー支持点の水平変位 δ_A 、 δ_B 及び δ_C の大小関係として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、各部材は同一材質の弾性部材とし、斜材の断面積はいずれも a 、水平材の断面積はトラス A 及びトラス B が a 、トラス C が $2a$ とする。

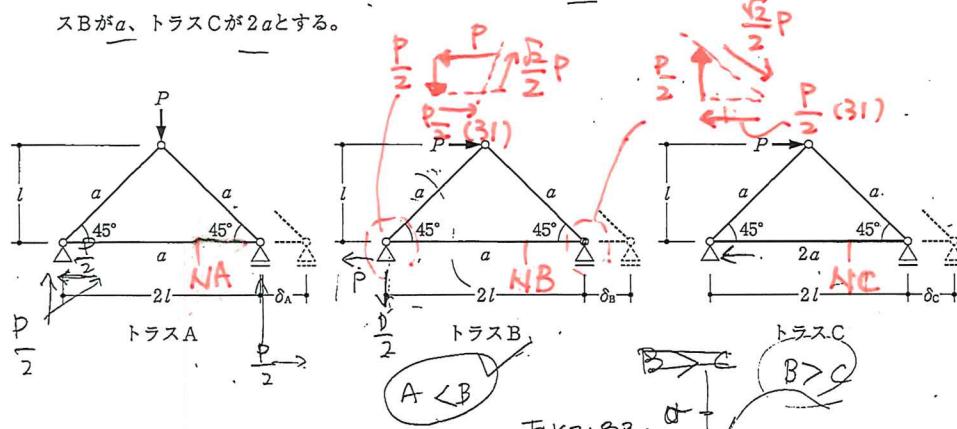

- 54%
1. $\delta_A = \delta_C < \delta_B$
2. $\delta_A < \delta_C < \delta_B$
3. $\delta_C < \delta_A = \delta_B$
4. $\delta_C < \delta_A < \delta_B$

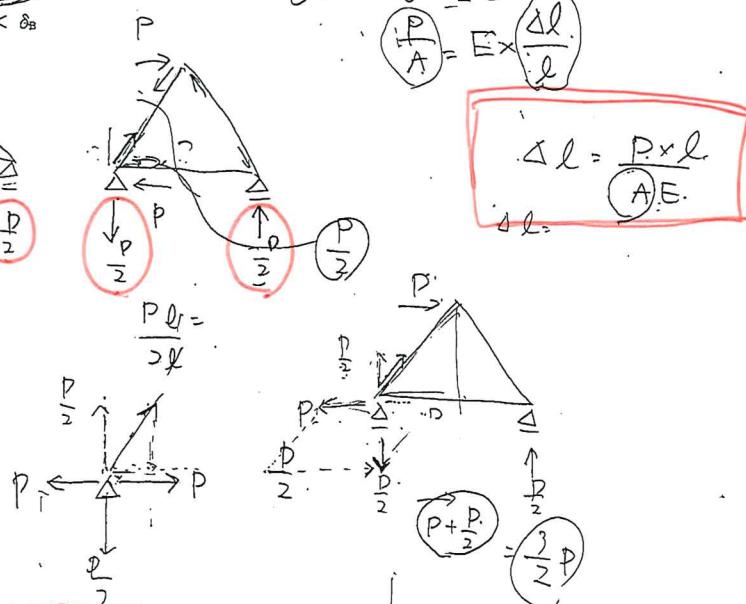

$$NA - NB = NC = \frac{P}{2}$$

- [No. 6] 中心圧縮力を受ける正方形断面の長柱の弾性座屈荷重 P_e に関する次の記述のうち最も不適当なものはどれか。ただし、柱は全長にわたって等質等断面とする。

- ① P_e は、正方形断面を保ちながら柱断面積が 2 倍になると 4 倍になる。
- ② P_e は、柱材のヤング係数が 2 倍になると 2 倍になる。
- ③ P_e は、柱の材端条件が「両端ピンの場合」に比べて「一端自由他端固定の場合」のほうが大きくなる。
- ④ P_e は、柱の材端条件が「一端ピン他端固定の場合」に比べて「両端ピンの場合」のほうが小さくなる。

□ → オイラー $P_e = \frac{\pi E I}{l^2} = \frac{\pi E}{l^2} \frac{b h^3}{12} = \frac{\pi E}{l^2} \frac{A^2}{12}$


$b = 1.0$ $l = 2.0$ $P_e = 1.0$

check

- [No. 7] 地震時における建築物の振動に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
X 地震動の変位応答スペクトルは、一般に、周期が長くなるほど小さくなる。

- ② 建築物の固有周期は、質量が同じ場合、水平剛性が大きいものほど短くなる。
- ③ 建築物の一次固有周期は、一般に、二次固有周期に比べて長い。

- ④ 鉄筋コンクリート造建築物の内部粘性減衰の減衰定数は、一般に、鉄骨造の建築物に比べて大

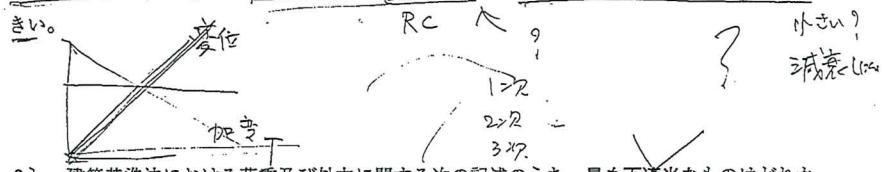

- [No. 8] 建築基準法における荷重及び外力に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

- ① 床の構造計算を行う場合の単位面積当たりの積載荷重の大小関係は、実況に応じて計算しない場合、住宅の居室 < 事務室 < 教室である。 ?
- ② 建築物の地上部分における各層の地震層せん断力 Q_i は、最下層の値が最も大きくなる。
- ③ 地震時の短期に生ずる力については、特定行政が指定する多雪区域においては、積雪荷重を考慮する。
- ④ 屋根葺き材等に対して定められるピーク風力係数 C_p は、局部風压の全風向の場合における最大値に基づいて定められている。

学科V (施工)

[N o. 1] 一般的な設計図書に基づく施工計画に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

- ① 監理者は、工事施工者から提出を受けた「品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定めた施工計画書」のうち、品質計画に係る部分について、承認した。
2. 監理者は、一工程の施工の着手前に、総合施工計画書に基づいて工事施工者が作成する工種別施工計画書のうち、工事の品質に影響を及ぼさない工種を省略することについて、承認した。
3. 設計図書を選ぶべき専門工事業者の候補が記載されていなかったので、設計図書に示された工事の内容・品質を達成し得ると考えられる専門工事業者を、事前に工事施工者と協議した上で監理者の責任において選定した。
4. 近隣の安全に対して行う仮設計画で、契約書や設計図書に特別の定めがないものについては、工事施工者の責任において決定した。

工事施工者の責任

[N o. 2] 工事現場の管理等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

- ① 設計図書間に相違がある場合の適用の優先順位として最も高いものは、一般に、質問回答書である。
2. 公共工事において、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、請負代金額の変更を請求することができる。
3. 発注者から事務所の建築一式工事(請負代金額が7,000万円以上)を請け負った元請業者が当該工事を施工するために置く監理技術者については、当該工事現場に専任の監理技術者補佐を置いた場合であっても、当該工事現場のほかの工事現場の監理技術者を兼務することはできない。
4. 産業廃棄物の処理を委託する場合、元請業者は、原則として、廃棄物の量にかかわらず、廃棄物の種類ごと、車両ごとのマニフェストにより、廃棄物が適正に運搬されたこと、処分されたこと及び最終処分されたことを確認する。

元請けかんり	4 6
せんにん	3.5 7

OK.

[N o. 3] 材料管理及び品質管理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1. 工事現場に仮置きする既製コンクリート杭については、仮置きするための場所が狭かったので、所定の措置を講じたうえで、同径のものを平置きで2段まで積み重ねる計画とした。
2. コンクリート工事において、計画供用期間の級が「標準」のコンクリートの練混ぜ水として、レディーミックスコンクリート工場で発生するコンクリートの洗浄排水を処理して得られる回収水で、JISに適合することが確認されたものを用いた。
3. シーリング工事で用いるバックアップ材は、合成樹脂製でシーリング材に変色等の悪影響を及ぼさず、かつ、シーリング材との接着性がよいものを用いた。
4. 木工事に用いる造作材の工事現場搬入時の含水率は、特記がなかったので、15%以下であることを確認した。

2.0, 15, 13
13

構造材

仕上げ材

[N o. 4] 建築工事等の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

- ① 指定確認検査機関による確認を受けた建築物について、特定行政が指定した特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に到達するように、「中間検査申請書」を建築主事あてに提出した。
- ② 駆音規制法による指定地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工するに当たって、当該特定建設作業の開始日の7日前までに、「特定建設作業実施届出書」を市町村長あてに届け出た。
- ③ 特定元方事業者の労働者及び関係諸負人の労働者の作業が同一場所において行われる建築工事の着手に当たって、当該作業の開始後、速やかに「特定元方事業者の事業開始報告」を労働基準監督署長あてに行った。
4. 道路に外部足場を設置するに当たって、継続して道路の一部を使用する必要があったので、「道路使用許可申請書」を道路管理者あてに提出した。

75%

占用? 併用?

1回的(数時間~1日)

道路使用 → 駐家署長

道路占用 → 道路管理者

9 (新規)


[No. 5] 仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

- ① 建築物の改修工事のための構組足場を設置する計画において、高さ 12m の構組足場の組立てから解体までの期間が 49 日であったので、その計画を労働基準監督署長に届け出なかった。
- ② 工事用の資材を上階に運搬するために鉄筋コンクリートの床スラブに設ける仮設用の開口については、補強や復旧等を含む計画書を作成し、監理者の承認を受けた。
- ③ ベンチマークから引き出した「各階の通り心と高さの基準になる基準墨」について、監理者の検査を受けた。
- 70% ④ 移動式クレーンによる荷の吊り上げ作業において、送電電圧 6,600 V の絶縁防護のない配電線からの最小離隔距離(安全距離)については、1.0 m を確保した。

9 1

[No. 6] 土工事及び山留め工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

- 47% ① ウェルポイント工法において、ウェルポイントに接続するライザーパイプについては、揚水能力を確保するために、スリット形ストレーナー管を用いた。
- (18%) ② 軟弱地盤の掘削において、掘削位置の外周に余裕があったので、ヒービングを防止するために、山留め壁の背面側の地盤のすき取りを行った。
- (24%) ③ ディープウェルからの揚水を同一水層に復水するリチャージ工法を採用したので、その必要揚水量については、復水しないディープウェル工法を採用した場合より多く計画した。
- (11%) ④ 山留め工事において、切ばりが切ばり支柱の一部と平面的に重なってしまったので、切ばり支柱の一部を切り欠いて、補強を行ったうえで、切ばりを通りやすくまっすぐに設置した。

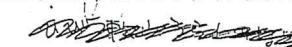

9 2


[No. 7] 杭地盤工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

- 67% ① セメントミルク工法による既製コンクリート杭工事において、掘削時の支持層への到達確認については、掘削機の積分電流計の値から算出した N 値によることとした。
- ② セメントミルク工法による既製コンクリート杭工事において、掘削時に支持層への到達確認の記録が取得できない杭については、施工前にあらかじめ定めた代替の手法による記録を到達確認の記録とした。
- ③ アースドリル工法による場所打ちコンクリート杭工事において、安定液は、ベントナイトを主体として、分散剤や変質防止剤等を加え、できる限り低粘性・低比重となるように配合した。
- ④ オールケーシング工法による場所打ちコンクリート杭工事において、トレミー管及びケーシングチューブの先端は、コンクリート中に 2m 以上入っていることを確認した。

OK

0 2


[No. 8] 図に示す鉄筋工事に関する寸法について、最も不適当なものは、次のうちどれか。ただし、鉄筋は SD345、コンクリートの設計基準強度は 24 N/mm^2 とし、コンクリートの粗骨材の最大寸法は 20 mm とする。また、設計図書には特記がないものとし、図に記載のない鉄筋は適切に配筋されているものとする。

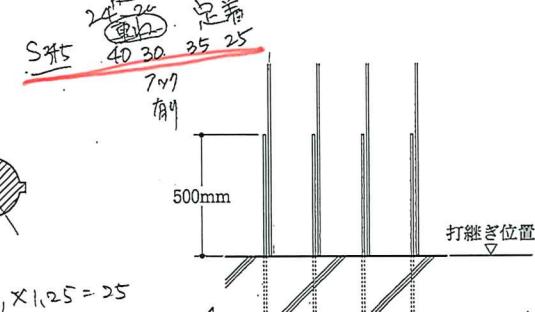

1. 鉄筋(D19)のあき

$$20 \times 1.25 = 25 \\ D19 \times 1.5 = 29 \\ 25$$

2. 地上の耐力壁の鉄筋(D13)の継手長さ
50% $500/3 = 30 \quad D13 \times 40$

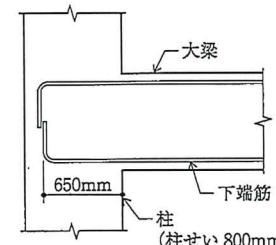

3. 大梁の下端筋(D32)の柱内折曲げ定着の投影定着長さ

4. 鉄筋(D25)のガス圧接継手の位置



0 3

[No. 9] 型枠工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1. 型枠支保工の構造計算において、通常のポンプ工法による打込み時の積載荷重については、打込み時の作業荷重とそれに伴う衝撃荷重を合わせたものとし、その値を 1.5 kN/m^2 とした。
2. 壁型枠に設ける配管用のスリープのうち、開口補強が不要であり、かつ、当該スリープの径が 200 mm 以下の部分については、特記がなかったので、紙チューブとした。
- 69% 3. コンクリートの材齢 28 日以前に梁下の支保工の取り外しの可否を判断するに当たって、標準養生した供試体の圧縮強度が設計基準強度以上であることを確認した。
4. 計画供用期間の総が標準の柱及び壁のせき板の存置期間をコンクリートの材齢により決定するとした施工計画において、存置期間中の平均気温が 10°C 以上 15°C 未満と予想されたので、普通ポルトランドセメントを使用したコンクリートについては、せき板の存置期間を 6 日とした。

4

6

9

[No. 10] 表は、コンクリートの計画調合において使用する材料の絶対容積、質量等を記号で表したものである。この表の材料を使用したコンクリートに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。ただし、細骨材及び粗骨材は、表面乾燥飽水状態とする。また、化学混和剤としてAE減水剤を使用するものとする。

単位水量 (kg/m ³)	絶対容積(l/m ³)			質量(kg/m ³)			AE減水剤 の添加率 (%)
	セメント	細骨材	粗骨材	セメント	細骨材	粗骨材	
A	B	C	D	E	F	G	H

54% ① コンクリートの強度(N/mm²)は、 $\frac{A}{E}$ に比例する。
水を×1比。

2. AE減水剤の使用量(kg/m³)は、 $E \times \frac{H}{100}$ である。

3. 細骨材率(%)は、 $\frac{C}{C+D} \times 100$ である。

4. フレッシュコンクリートの単位容積質量(kg/m³)は、 $A+E+F+G$ である。

とりこぼし

[No. 11] コンクリート工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1. レディーミキストコンクリートの受入検査において、指定したスランプ 18 cm に対して、15.5 cm であったので許容した。

8~18 - 2.5 OK.

2. 鋼管充填コンクリートの落し込み工法において、できる限りコンクリートの分離が生じないように、打込み当初のコンクリートの自由落下高さを 1 m 以内とした。

新

3. 設計基準強度 60 N/mm² の高強度コンクリートの打込みにおいて、高性能AE減水剤を使用しているので、外気温にかかわらず、練混ぜから打込み終了までの時間の限度を 120 分とした。

4. コンクリートの締固めについては、公称棒径 45 mm のコンクリート用棒形振動機のほかに、型枠振動機及び木槌を併用したので、棒形振動機の挿入間隔を 80 cm 程度とした。

90-120

90/120?

65%

10

[No. 12] プレキャスト鉄筋コンクリート工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1. プレキャスト部材の製造については、部材の大型化や輸送費の低減を図るために、工事現場に仮設の製造設備や品質管理体制を整え、第三者機関の認定を取得した仮設工場で行う計画とした。

46% 2. プレキャスト部材に用いるコンクリートの空気量は、特記がなく、凍結融解作用を受けるおそれもなかったので、目標値を 4.5 % とした。

30% 4.5% AEコンクリート。

(29%) 3. 計画供用期間の級が「標準」の建築物において、耐久性上有効な仕上げを施すプレキャスト部材の屋外側の設計かぶり厚さは、特記がなかったので、柱・梁・耐力壁については 35 mm、床スラブ・屋根スラブについては 25 mm とした。

(20%) 4. 工事現場において、プレキャスト部材のエンクローズ溶接継手について、溶接後の鉄筋の残留応力が過大とならないように、同一接合部の鉄筋の溶接作業を連続して行った。

11

[No. 13] 鉄骨工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1. トルシア形高力ボルトによる本接合において、一次締付後に、ボルト・ナット・座金及び母材にわたりマークを施し、専用のレンチを用いてビンテールが破断するまで締付けを行った。

2. サブマージアーク溶接による完全溶込み溶接において、あらかじめ行った溶接施工試験により十分な溶込みが得られることを確認できたので、監理者の承認を得て、裏はつりを省略した。

39% 3. 受入検査における溶接部の外観検査は、特記がなかったので、表面欠陥及び精度に対する目視検査なし、基準を逸脱していると思われる箇所に対してのみ、適正な器具により測定した。

4. やむを得ず横向き姿勢で行う軸径 16 mm のスタッド溶接については、実際の施工条件に合わせた抗剪付加試験を実施できなかったので、スタッド溶接技能者の資格種別 A 級の資格を有する者が行った。

スモット-check.

溶接技能者：A 級より B 級の方が 7 倍以上です。

No. 13 技4は H19 の過去問で、かねてから 18 要求されることが多いので、これが 2 棒の A 級溶接員より 1 本の B 級溶接員より 7 倍も高いのは理解できます。

0

2

- [N o. 14] 鉄骨工事に関する次の記述のうち、監理者の行為として、最も不適当なものはどれか。
- ① 鉄骨製作工場で行う監理者の検査については、塗装実施前に工事施工者が行う受入検査時に実際に使用する製品に対して直接行った。

- 81% ~~④ 板厚が13mmの鉄骨の高力ボルト用の孔あけ加工において、特記のないものについては、せん断孔あけとし、グラインダーを使用して切断面のばりが除去されていることを確認した。~~
- ③ トルシア形高力ボルト接合の本締めにおいて、トルシア形高力ボルト専用の締付け機が使用できない箇所については、高力六角ボルトに交換して、ナット回転法により適切なボルト張力が導入されたことを確認した。
 - ④ 材料の受入れに当たって、鋼材の種類、形状及び寸法については、規格品証明書の写しに所定の事項が明示され、押印された原本相当規格品証明書により確認した。

※2: 普通T型ナット、アンカーボルトなどは、13mm以下の場合にはせん断孔あけOK。

9


- [N o. 15] 木造軸組工法の住宅の建築工事に関する次の記述のうち、監理者の行為として、最も不適当なものはどれか。

- (28%) ① 柱脚部において、短期許容耐力 20 kN のホールダウン金物(引寄せ金物)をホールダウン専用アンカーボルトで緊結する箇所については、アンカーボルトのコンクリートへの埋込み長さが 360 mm以上であることを確認した。

- 41% ~~② 出隅にある通し柱と胴差との仕口については、大入れ蟻掛けとし、かね折り金物を当て、六角ボルト締め、スクリュー釘打ちされていることを確認した。~~

- (19%) ③ 垂木の軒桁への留付けは、ひねり金物を当て、釘打ちされていることを確認した。

- (20%) ④ 2階床梁の継手を追掛け大栓継ぎとする箇所については、上木先端部が柱心より 150 mm内外となるように下木が持ち出されていることを確認した。

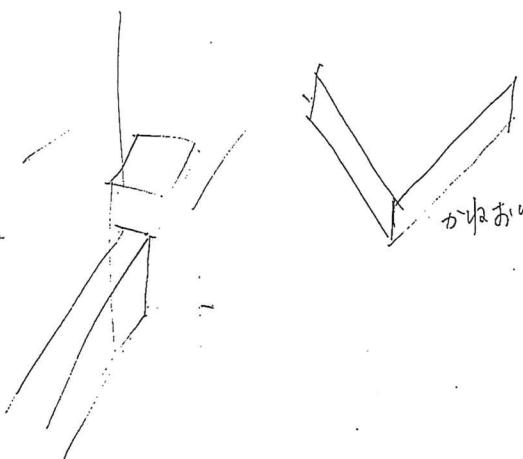X
4

またこしかねるOK

- [N o. 16] 防水工事に関する次の記述のうち、監理者の行為として、最も不適当なものはどれか。
- ① ウレタンゴム系塗膜防水工事において、補強布の重ね幅については 50 mm以上、防水材の塗継ぎの重ね幅については 100 mm以上となっていることを確認した。

- 38% ~~② 屋根露出防水密着工法による改質アスファルトシート防水工事において、プレキャストコンクリート部材の接合部の目地については、改質アスファルトシートの張付けに先立ち、増張り用シートを両側に 50 mm程度ずつ張り掛けた絶縁増張りが行われていることを確認した。~~

- (14%) ③ 屋根保護防水密着断熱工法によるアスファルト防水工事に用いる断熱材は、押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種bA(スキン層付き)が使用されていることを確認した。

- 37% ~~④ 屋根保護防水絶縁工法によるアスファルト防水工事において、平場部の立上り際の 500 mm程度の部分については、立上り部の1層目のアスファルトルーフィング類がアスファルトを用いた密着張りとなっていることを確認した。~~

・コンクリートが見え隠れ。仕上がり不良。
仕上げ厚7mm以上
下地の影響どうぞ?
1mにつき10mm以下。

- 0 1 [N o. 17] 左官工事、タイル工事及び石工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

- 63% ~~① 床コンクリート直均し仕上げにおいて、ビニル床シートの下地となる床コンクリートの仕上りの平坦さの標準値については、特記がなかったので、1mにつき 10 mm以下とした。~~

- ② セメントモルタルによるタイル後張り工法において、床タイル張り面の伸縮調整目地の位置については、特記がなかったので、縦・横ともに 4 m以内ごとに設けた。

- ③ セメントモルタルによるタイル後張り工法において、外壁タイルの引張接着強度を確認する試験体の個数については、100 m²ごと及びその端数につき 1 個以上とし、かつ、全体で 3 個以上とした。

- ④ 内壁空積工法による石工事において、幅木の裏には、全面に裏込めモルタルを充填した。



- X 3 [N o. 18] 金扉工事及びガラス工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

- ① 軽量鉄骨壁下地において、スタッドの間隔については、特記がなかったので、ボード 2枚張りとする箇所を 450 mm程度、ボード 1枚張りとする箇所を 300 mm程度とした。

- 47% ② 軽量鉄骨天井下地において、野縁及び野縁受は、特記がなかったので、屋内を 25 形、屋外を 19 形とした。

- ③ 外部に面する網入り板ガラスの「下辺小口」及び「縦小口下端から $\frac{1}{4}$ の高さまでの部分」には、ガラス用防錆塗料を用いて防錆処置を行った。全体?


- ④ ガラスブロック積み工法において、伸縮調整目地については、特記がなかったので、6 m以内ごとに幅 20 mm程度のものを設けた。

15-20cm?

全て新規


〔No. 19〕内外装工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1. タイルカーペット全面接着工法における接着剤については、粘着はく離(ピールアップ)形とした。
2. 断熱材現場発泡工法における断熱材の吹付け厚さを確認する確認ピンの本数は、スラブ下面及び壁面については5m²につき1箇所以上、柱及び梁については1面につき各1箇所以上とし、確認ピンはそのまま存置した。
3. 複層仕上塗材仕上げにおいて、主材の塗付けについては、仕上げの形状が凹凸状の部分を吹付けとし、仕上げの形状がゆず肌状の部分をローラー塗りとした。
4. 外壁に使用する押出成形セメント板(ECP)のパネル相互の目地幅については、特記がなかったので、長辺及び短辺ともに10mmとした。

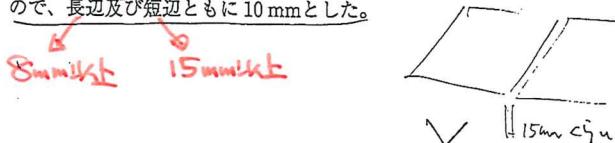

〔No. 20〕設備工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1. 鉄筋コンクリートの躯体に埋設する合成樹脂製可とう電線管(PF管)について、壁付きでない梁の横断配管は、多数の管をまとめて横断させないようにするとともに、柱際から梁せい寸法以内の範囲での横断を避けた。
2. 蒸気給気管の配管については、先上り管勾配を $\frac{1}{250}$ 、先下り管勾配を $\frac{1}{80}$ とした。
3. 電気設備工事において、鋼製ケーブルラックの水平支持間隔を2m以内とし、直線部と直線部以外との接続部では、接続部に近い箇所及びケーブルラック端部に近い箇所で支持した。
4. 屋外で雨水排水横主管と污水排水横主管とを接続するに当たり、接続する部分に設ける排水ままでのほかに、雨水排水横主管にトラップますを設けた。

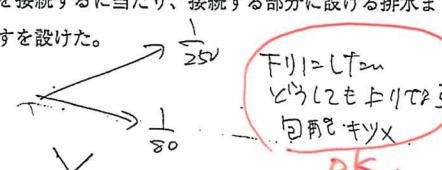

〔No. 21〕各部工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1. 銅板葺屋根に取り付ける軒樋については、耐候性を考慮して、銅との電位差が大きい溶融亜鉛めっき銅板製のものとした。
2. 防火区画の壁を貫通するダクトにおいて、防火区画に接して防火ダンパーを設けるに当たり、当該防火ダンパーと当該防火区画との間のダクトは、厚さ1.6mmの鉄板で造られたものとした。
3. 金属板による折板葺において、タイトフレームと受け梁との接合については、風による繰返し荷重による緩みを防止するため、ボルト接合とせずに肉溶接とした。
4. 軽量鉄骨間仕切壁内に配管する合成樹脂製可とう電線管(PF管)については、バインド線を用いて支持し、その支持間隔を1.5m以下とした。

〔No. 22〕耐震改修工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1. 既存柱と壁との接合部に耐震スリットを新設する工事において、既存の壁の切断に用いる機器を固定する「あと施工アンカー」については、柱や梁への打込みを避け、垂れ壁や腰壁に打ち込んだ。
2. あと施工アンカー施工後の確認試験については、特記がなかったので、引張試験機による引張試験とし、1日に施工された「あと施工アンカー」の径及び仕様ごとにロットを構成した。
3. 鉄筋コンクリートの増打ち耐震壁の増設工事において、増設壁の鉄筋の既存柱への定着は、既存柱を斜めに露出させた柱主筋に、増設壁の鉄筋端部を135度に折り曲げたフックをかけた。
4. 金属系アンカーの「あと施工アンカー工事」において、特記がなかったので、打込み方式のアンカーは所定の位置まで打ち込むことにより固着させ、締付け方式のアンカーはネット回転法で締め付けることにより固着させた。

→角度ひよく、所定の下げ直す。

〔No. 23〕各種改修工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1. 防水改修工事において、既存保護コンクリートの撤去は、躯体や仕上げ材に損傷を与えないよう、質量10kgのハンドブレーカーを使用した。
2. 防水改修工事におけるルーフドレン回りの処理に当たって、防水層及び保護層の撤去端部は、既存の防水層や保護層を含め、ポリマーセメントモルタルで $\frac{1}{2}$ 程度の勾配は仕上げた。
3. かぶせ工法によるアルミニウム製建具の改修工事において、既存枠への新規建具の取付けについては小ねじ留めとし、留め付けについては、端部を100mm、中間部の間隔を500mmとした。
4. 内装改修工事において、特定天井の天井下地に該当しない軽量鉄骨天井下地(吊りボルト受け等の間隔が900mm程度以下かつ天井面構成部材等の単位面積当たりの質量が20kg/m²以内)を新設するに当たって、再利用する既存の埋込みインサートについては、特記がなかったので、工事の当該階の3箇所に対してそれぞれ400Nの荷重による吊りボルトの引抜き試験を行った。

[No. 24] 建築工事に関する用語とその説明の組合せとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。

- ① 歩掛り ————— 建築の各部分工事の原価計算における原単位的な概念で、部分工事量の1単位当たりの標準労働量、標準資材量等のこと

- ② クリープ現象 ————— 材料や部材に一定の荷重が持続することによって時間とともにひずみが増大する現象

- 64% ③ スライディングフォーム工法 ————— 構造物を解体しないで、機械又は人力によって水平移動させ、あらかじめ造られた基礎の上に移す工法 → ~~スライド~~

- ④ リフトアップ工法 ————— 地上等の低所であらかじめ組み立てた大スパン構造の屋根架構等をジャッキ又は吊上げ装置を用いて所定の位置まで上昇させ設置する工法

打放しのなりコンクリート → カバ・煙突

[No. 25] 建築物の工事請負契約に関する次の記述のうち、民間(七会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。

- 75% ① 天災により生じた損害について、発注者及び受注者が協議して重大なものと認め、かつ、受注者が善良な管理者として注意をしたと認められるものは、発注者及び受注者がこれを負担する。
- ② 受注者は、工事の施工中、この工事の出来形部分と工事現場に搬入した、工事材料、建築設備の機器等に火災保険又は建設工事保険を付し、その証券の写しを発注者に提出する。
- ③ 発注者は、工期の変更をするときは、変更後の工期をこの工事を施工するために通常必要と認められる期間に比べて著しく短い期間としてはならない。
- ④ 発注者が工事を著しく減少したため、請負代金額が $\frac{2}{3}$ 以上減少したとき、受注者は書面をもって発注者に通知して直ちに契約を解除することができる。