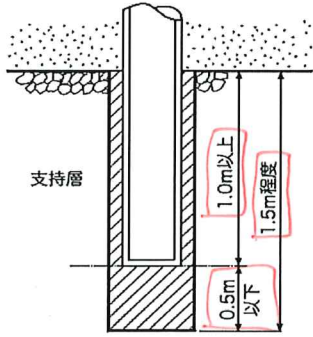


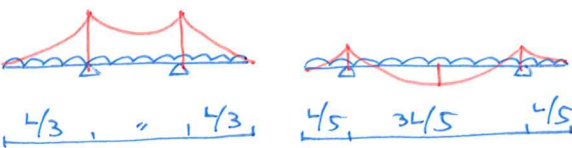
「地業工事」のピックアップ問題 「13.地業工事」解説集

コード	大項目	小項目	問題	解説	解答
05072	地業工事	地肌地業	直接基礎において、浅層地盤改良を実施した強固で良質な地盤を支持面とするので、砂利地業を行わず、地盤改良を実施した地盤の表層に直接、捨てコンクリートを打設する地肌地業を行った。	JASS4 直接基礎の場合、通常、基礎下には砕石や割栗石等の砂利地業を行い、その上に捨てコンクリートを打設するが、強固で良質な地盤を支持面とする場合には、砂利地業を行わずに、支持面に直接捨てコンクリートを打設する地肌地業とすることがある。よって正しい。	○ 解P2
20075	地業工事	捨てコンクリート	捨てコンクリート地業において、特記がなかったため、捨てコンクリートの厚さを50mmとし、その設計基準強度を18N/mm ² とした。	JASS4 捨てコンクリートの設計基準強度は特記による。特記のない場合は18N/mm ² 以上とする。よって正しい。	○
04072	地業工事	試験杭	セメントミルク工法による既製コンクリート杭工事において、地盤の状況、施工性、施工時に発生する騒音・振動などを確認するための試験杭については、特記がなかったため、最初に施工する本杭を兼ねることとした。	建築工事監理指針 セメントミルク工法、特定埋込杭工法、鋼杭工法及び場所打ち杭については、特記がなければ最初の1本目の本杭を試験杭とする。試験杭の位置は、地盤や土質試験の結果から、全杭基礎を代表すると思われる位置に指定される。よって正しい。	○ 解P3
26071	地業工事	試験杭	場所打ちコンクリート杭工事において、特記がなかったため、最初に施工する本杭を試験杭とし、その杭の位置は、地盤や土質検査の結果から全杭を代表すると判断される位置とした。	建築工事監理指針 セメントミルク工法、特定埋込杭工法、鋼杭工法及び場所打ち杭については、特記がなければ最初の1本目の本杭を試験杭とする。試験杭の位置は、地盤や土質試験の結果から、全杭基礎を代表すると思われる位置に指定される。よって正しい。（この問題は、コード「19084」の類似問題です。）	○
23073	地業工事	支持層確認	予定の掘削深度になっても支持地盤が確認できない場合は、土質調査資料との照合を行いながら掘削を続けて支持地盤を確認し、杭を施工した後に監理者に報告する。	JASS4 所定の深度まで掘削しても定められた条件を満足しない場合、あるいは所定の深度までの掘削が不可能な場合は、監理者と協議し、掘削完了深度を決定する。よって誤り。 監理者への事後報告はNG。	×
21072	地業工事	既製杭・施工	セメントミルク工法による既製コンクリート杭工事において、杭周固定液については、杭の建込み後に注入した。	建築工事監理指針 セメントミルク工法では、掘削中は孔壁の崩壊を防止するために安定液をオーガー先端から噴出し、所定の深度に達したのち、孔底に根固め液を注入する。その後、杭周固定液を注入しながらアースオーガーを引き上げる。その後で、杭を掘削孔内に建て込む。よって誤り。	×
01073	地業工事	既製杭・施工	セメントミルク工法による既製コンクリート杭工事において、建込み後の杭については、保持治具を用いて杭心に合わせて保持し、3日間養生を行った。	公共建築工事標準仕様書 杭は、建込み後、適切な保持治具を用いて鉛直度を確認しながら杭心にあわせて保持し、7日間程度養生を行った後、根切り及び杭頭処理を行う。よって誤り。	×
18081	地業工事	既製杭・施工	セメントミルク工法による既製コンクリート杭工事において、余掘り量(掘削孔底深さと杭の設置深さの差)の許容値については、50cmとした。	建築工事監理指針 支持層の掘削深さは設計条件や地盤条件によっても異なるが、支持層の掘削深さを1.5m程度とし、杭を支持層中に1.0m以上根入れする。また、余掘り量(掘削孔底深さと杭の設置深さの差)の許容値は0.5m以下とする。よって正しい。	○ 解P9
				 支持層 掘削深さと支持層の関係	
29071	地業工事	既製杭・施工	セメントミルク工法による既製コンクリート杭工事において、特記がなかったため、アースオーガーの支持地盤への掘削深さについては1.5m程度とし、杭の支持地盤への根入れ深さについては0.5m程度とした。	建築工事監理指針 支持層の掘削深さは設計条件や地盤条件によっても異なるが、セメントミルク工法のような埋め込み杭の場合は、支持層の掘削深さを1.5m程度とし、杭を支持層中に1.0m以上根入れする。また、余掘り量(掘削孔底深さと杭の設置深さの差)の許容値は0.5m以下とする。よって誤り。	×

「地業工事」のピックアップ問題

コード	大項目	小項目	問題	解説	解答
30074	地業工事	既製杭・施工	セメントミルク工法による既製コンクリート杭工事において、根固め液及び杭周固定液の管理試験に用いる供試体を作製するに当たり、根固め液についてはグラウトプラントで混練した液を、杭周固定液については杭挿入後の掘削孔からオーバーフローした液を、それぞれ採取した。	公共建築工事標準仕様書 セメントミルク工法による既製コンクリート杭工事における根固め液及び杭周固定液の管理試験に用いる供試体は、 <u>根固め液についてはグラウトプラントから1回分の試料を一度に採取する。</u> 杭周固定液については、杭挿入後の掘削孔からオーバーフローした液を一度に採取する。よって正しい。	○ 解P9
06074	地業工事	既製杭・施工	地業工事におけるセメントミルク工法において、掘削中は孔壁の崩壊を防止するため安定液を使用し、アースオーガーが予定の支持層に達した後、根固め液を注入し、アースオーガーが正回転のまま杭周固定液を注入しながら引き抜いた。	建築工事監理指針 掘削は、杭心に鉛直に合わせたアースオーガーを正回転で行う。なお、引き抜き時も正回転とする。よって正しい。(この問題は、コード「02074」の類似問題です。)	○
28073	地業工事	既製杭・施工	セメントミルク工法において、掘削時にはアースオーガーの心を杭心に鉛直に合わせ正回転させ、引上げ時にはアースオーガーを逆回転させた。	建築工事監理指針 掘削は、杭心に鉛直に合わせたアースオーガーを正回転で行う。なお、引き抜き時も正回転とする。よって誤り。(この問題は、コード「17082」の類似問題です。)	×
24073	地業工事	既製杭・施工	セメントミルク工法において、掘削終了後のアースオーガーの引上げは、吸引現象により負圧が発生しないように、できるだけゆっくり行った。	JASS4 プレボーリング工法におけるオーガーの引上げは負圧によって地盤を緩めないようゆっくり行う。よって正しい。	○
05073	地業工事	既製杭・施工	セメントミルク工法による既製コンクリート杭工事において、アースオーガーの支持地盤への到達については、オーガーの駆動用電動機の電流値の変化と土質柱状図・N値の変化を対比することに加えて、オーガーの先端に付着した排出土と土質標本との照合により確認した。	公共工事標準仕様書 セメントミルク工法による既製コンクリート杭工事において、アースオーガーの支持地盤への到達の確認については、 <u>全数について、「掘削深さ」及び「アースオーガーの駆動用電動機の電流値」</u> 等から支持地盤を確認し、その記録を報告書に記載する。また、オーガースクリューに付着している土砂と土質調査資料または設計図書との照合を行う。よって正しい。(この問題は、コード「20072、23071、27071」の類似問題です。)	○
01034	地業工事	既製杭・施工	セメントミルク工法による既製コンクリート杭工事において、監理者は、「アースオーガーの掘削深さ」、「アースオーガーの駆動用電動機の電流値又は積分電流値」等から行う支持地盤の確認については、 <u>施工する本杭のうち、工事施工者が過半の杭について</u> 行っていることを確認した。	公共工事標準仕様書 セメントミルク工法による既製コンクリート杭工事において、アースオーガーの支持地盤への到達の確認については、 <u>全数について、「掘削深さ」及び「アースオーガーの駆動用電動機の電流値」</u> 等から支持地盤を確認し、その記録を報告書に記載する。また、オーガースクリューに付着している土砂と土質調査資料または設計図書との照合を行う。上記の照合は過半の杭ではなく <u>全数の杭</u> について行わなければならないので誤り。	×
03071	地業工事	既製杭・施工	セメントミルク工法による既製コンクリート杭工事において、 <u>支持層の出現深度の確認については、掘削機の電流計の値から換算したN値</u> によることとした。	公共工事標準仕様書 セメントミルク工法による既製コンクリート杭工事において、アースオーガーの支持地盤への到達の確認については、 <u>全数について、「掘削深さ」及び「アースオーガーの駆動用電動機の電流値」</u> 等から支持地盤を確認し、その記録を報告書に記載する。また、オーガースクリューに付着している土砂と土質調査資料または設計図書との照合を行う。電流計による値とN値の関係は定量的な関係がなく、地層構成の硬さの変化の傾向を調べるだけの参考値である。よって誤り。(この問題は、コード「30072」の類似問題です。)	×
22072	地業工事	既製杭・施工	既製杭のプレボーリング拡大根固め工法において、掘削した孔に杭を挿入し、自重や回転により所定深度に定着させ、根固め液と杭周固定液の硬化によって杭と地盤とを一体化させた。	建築工事監理指針 既製杭のプレボーリング拡大根固め工法とは、掘削した孔に杭を挿入し、自重や回転により所定深度に定着させ、根固め液と杭周固定液の硬化によって杭と地盤とを一体化させる工法である。よって正しい。	○
25072	地業工事	既製杭・施工	既製コンクリート杭の中掘り工法において、杭先端に円筒状のフリクションカッターを装着して、杭外周面と地盤との摩擦力を大きくした。	JASS4 既製コンクリート杭の中掘り工法において、杭長が長くなると、杭外周面と地盤との摩擦が大きくなり、杭の埋設が不可能となるケースがあるので、摩擦力を軽減するために杭先端にリング状のフリクションカッターを装着することにより対応する。杭外周面と地盤との摩擦力を小さくするためであるので誤り。(この問題は、コード「19085」の類似問題です。)	×

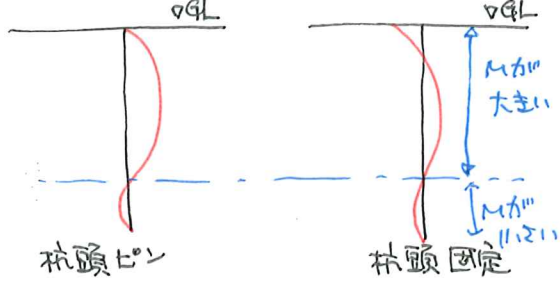
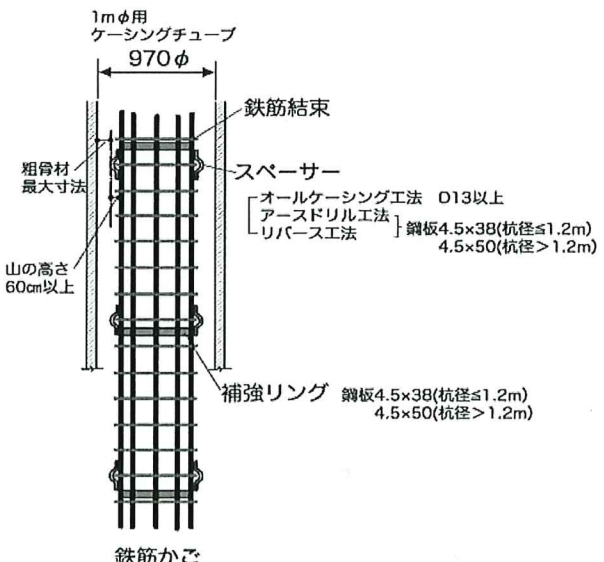
「地業工事」のピックアップ問題

コード	大項目	小項目	問題	解説	解答
28031	地業工事	既製杭・施工	既製コンクリート杭の積込み及び荷降しについては、杭に生じる曲げモーメントを最小とするため、杭の両端から杭の長さの1/3の位置付近に2点で支持し、杭に衝撃を与えないように仮置きさせた。	JASS4 杭には、曲げモーメントが最小となる支持点位置がある(2点支持の場合は杭の両端から杭長の1/5の点)。積込み・荷卸しは、いずれの場合にも必ず支持点近くの2点で支持しながら、杭に衝撃を与えることのないように注意して取り扱わなければならない。よって誤り。 	× (解) P.11
19081	地業工事	既製杭・施工	既製杭工事における杭の施工精度は、主に下杭を設置した段階で決まるので、下杭の施工精度の向上に努めた。	JASS4 上杭を建て込む際継手部分で下杭の傾斜を修正してはならない。継手部で杭が「く」の字に曲がった状態になると以降の打込みが困難になるばかりでなく、設置時に杭材の破損が生じたり、曲げ荷重によって杭体に曲げ応力が生じることになるので、軸線を正しく合せて接合しなければならない。よって下杭の施工精度が重要であるので正しい。	○
27073	地業工事	既製杭・施工	既製コンクリート杭の打込みにおいて、一群の杭の打込みは群の外側から中心へ向かって打ち進められていることを確認した。	建築工事監理指針 一群の杭の打ち込みは、なるべく群の中心から外側へ向って打ち進める。逆にすると地盤が締まってしまい、中心部分で打込みが困難になる。片押しも同じような理由で避けるのがよい。記述は逆で誤り。	×
02073	地業工事	既製杭・施工	セメントミルク工法による既製コンクリート杭工事において、根固め液及び杭周固定液に使用するセメントについては、地下水に硫酸塩を含む場所であったので、高炉セメントを使用した。	JASS4 セメントミルク工法などの埋込み工法に用いるセメントは、通常、普通ポルトランドセメントを用いるが、必要に応じて高炉セメント、シリカセメントなどを使用することもある。高炉セメントは、化学抵抗性が大きいので地下水に硬化を阻害する硫酸塩が含まれる場合に効果がある。硫酸塩がとくに強い場合には、対硫酸塩セメントを用いるとよい。よって正しい。(この問題は、コード「24074」の類似問題です。)	○ (解) P.13
28074	地業工事	既製杭・継手	既製コンクリート杭の継手部の溶接において、仮付け溶接は、本溶接と同等なものとし、その長さを40mm以上とした。	建築工事監理指針 上下の杭軸が一直線になるように上杭は頭部を支持して仮付け溶接を行う。必要がある場合は仮締め治具を用いて支持する。仮付けは、点付け程度のものでなく、必ず40mm以上の長さとし本溶接と同等の完全なものとする。よって正しい。	○
01074	地業工事	既製杭・杭頭処理	プレストレストコンクリート杭工事の杭頭処理において、ダイヤモンドカッター方式で杭頭を切断するに当たり、補強する範囲を当該切断面から350mm程度とした。	建築工事監理指針 プレストレストコンクリート杭の頭部を切断した場合は、切断面から350mm程度まではプレストレスが減少しているため、設計図書により補強を行う。よって正しい。(この問題は、コード「28072」の類似問題です。)	○
06073	地業工事	既製杭・施工精度	地業工事における既製コンクリート杭の施工精度は、特記がなかったため、鉛直精度1/100以内、杭心ずれ量を杭径の1/4以下、かつ、100mm以下として管理した。	JASS4. 既製コンクリート杭の施工精度について、鉛直精度を1/100以内、杭頭の心ずれ量を杭径の1/4、かつ、100mm以内とする。よって正しい。(この問題は、コード「17081、26074、29072」の類似問題です。)	○ (解) P.14
03074	地業工事	場所打ち杭・施工	オールケーシング工法による場所打ちコンクリート杭工事において、トレミー管及びケーシングチューブの先端は、コンクリート中に2m以上入っていることを確認した。	公共建築工事標準仕様書 場所打ちコンクリート杭のコンクリートの打ち込みは、トレミー工法により、安定液、地下水、土砂等が混入しないようにする。具体的には、コンクリート打ち込み開始時には、プランジャーを用いる。また、打ち込み中はトレミー管の先端がコンクリート中に2m以上入っているように保持する。オールケーシング工法の場合は、ケーシングチューブの先端がコンクリート中に2m以上入っているように保持する。よって正しい。(この問題は、コード「21073、27074」の類似問題です。)	○ (解) P.17

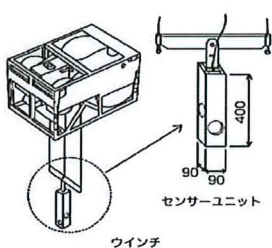
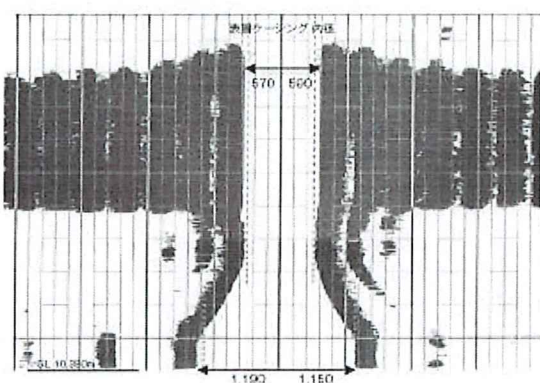
「地業工事」のピックアップ問題

コード	大項目	小項目	問題	解説	解答
17083	地業工事	場所打杭・施工	オールケーシング工法において、ボーリングを起こしやすい砂質地盤なので、掘削の早い段階から孔内に給水し、孔内水位を地下水位等より高く保って掘削した。	JASS4 ボーリングを起こしやすい砂質地盤では、早めに孔内へ給水し、孔内水位を地下水位・被圧水位よりも高く保って掘削することで、防止する。よって正しい。	○ 解P17
22073	地業工事	場所打杭・施工	オールケーシング工法において、コンクリート打込み量による杭径の把握については、打込み時にコンクリートミキサー車1台ごとにコンクリートの上昇高さを計測しておき、打込み量から杭径を計算することによって行った。	建築工事監理指針 オールケーシング工法における杭径の把握については、打込み時にコンクリートミキサー車1台ごとにコンクリートの上昇高さを計測しておき、打込み量から杭径を計算することによって求める。よって正しい。	○
06071	地業工事	場所打杭・施工	地業工事におけるアースドリル工法において、表層ケーシング以深の孔壁の保護に用いられる安定液については、孔壁の崩壊防止や、コンクリートとの置換を考慮して、コンクリートと比べて高粘性、かつ、高比重のものとした。	JASS4 安定液は、孔壁の崩壊を防止する機能とともにコンクリートの打ち込み時に、安定液がコンクリート中に混入されることなく、コンクリートと良好に置換される機能を合わせ持たなければならない。安定液の配合は、必要な造壁性があるうえで、コンクリートとの置換を考慮して、できるだけ低粘性、低比重のものとす。よって誤り。(この問題は、コード「22074」の類似問題です。)	× 解P18
20073	地業工事	場所打杭・施工	場所打ちコンクリート杭工事において、コンクリートの調合については、寒冷地以外であったので、気温によるコンクリートの強度の補正を行わなかった。	JASS4 杭に使用するコンクリートは気温による強度の補正は原則として行わない。しかし、寒冷地においては地中温度が低いため、必要に応じて調合強度の割増しを行い調整する。よって正しい。	○ 解P22
28071	地業工事	場所打杭・施工	寒冷地における場所打ちコンクリート杭において、地中温度が低くなることを考慮して、コンクリートの養生温度による調合強度の補正を行った。	建築工事監理指針 杭に使用するコンクリートは気温による強度の補正は原則として行わない。しかし、寒冷地においては地中温度が低いため、必要に応じて調合強度の割増しを行い調整する。よって正しい。	○
02071	地業工事	場所打杭・施工	場所打ちコンクリート杭工事において、安定液中に打ち込む杭に使用するコンクリートの単位セメント量については、310 kg/m ³ とした。	JASS4 杭に使用するコンクリートの単位セメント量は、清水あるいは泥水中で打ち込む場合は330kg/m ³ 以上、空気中で打ち込む場合は270kg/m ³ 以上とする。よって誤り。(この問題は、コード「18084、26073」の類似問題です。)	×
30211	地業工事	場所打杭・施工	アースドリル工法による場所打ちコンクリート杭工事において、鉄筋かこの建込みの際の孔壁の欠損によるスライムや建込み期間中に生じたスライムの処理を行う二次スライム処理については、コンクリートの打込み直前に、水中ポンプ方式により行った。	JASS4 アースドリル工法の「一次処理(掘削終了後に行うスライム処理)」は、孔内水のない場合には、底ざらいバケットで掘りくずをていねいに除去する。安定液を使用した通常の場合には、沈殿待ちをした後、底ざらいバケットにて処理する。「二次処理(コンクリート打ち込みの直前に行うスライム処理)」は、孔内水がない場合には行わない。安定液を使用した通常の場合には、エアリフトによる方法や水中ポンプによる方法により行う。よって正しい。	○ 解P23
26211	地業工事	場所打杭・施工	アースドリル工法による場所打ちコンクリート杭工事において、コンクリート打込み直前に行う二次スライム処理については、底ざらいバケットにより行った。 <i>施工の流れをイメージして、二次スライム処理時に底ざらいバケットの挿入は可能か?</i>	JASS4 アースドリル工法の「一次処理(掘削終了後に行うスライム処理)」は、孔内水のない場合には、底ざらいバケットで掘りくずをていねいに除去する。安定液を使用した通常の場合には、沈殿待ちをした後、底ざらいバケットにて処理する。「二次処理(コンクリート打ち込みの直前に行うスライム処理)」は、孔内水がない場合には行わない。安定液を使用した通常の場合には、エアリフトによる方法や水中ポンプによる方法により行う。二次スライム処理の時点では鉄筋かごがあるため、底ざらいバケットは使用できない。よって誤り。(この問題は、コード「20074」の類似問題です。)	×

「地業工事」のピックアップ問題

コード	大項目	小項目	問題	解説	解答
18083	地業工事	場所打ち杭・施工	場所打ちコンクリート杭地業工事において、杭の長さが設計図と異なったので、鉄筋かごの長さは、最上段の鉄筋かごの長さで調整した。	JASS4 杭の長さが設計図と異なった場合、鉄筋かごの長さは、最下段の鉄筋かごで調整する。これは主として杭の上部に発生する曲げモーメントから鉄筋量や鉄筋かごの継手位置を定めているので、上部の配筋が変化しないように配慮したものである。よって誤り。 	× 解B4
29073	地業工事	場所打ち杭・施工	場所打ちコンクリート杭工事において、鉄筋かごの主筋間隔が10cm以下になると、コンクリートの充填性が悪くなるので、主筋を2本重ねて配置し、適切な主筋間隔を確保した。	場所打ちコンクリート杭のコンクリートに関連する施工指針・同解説 現場打ちコンクリート杭の主筋間隔が密になると、地中梁の主筋が配筋することが困難になるため、杭の鉄筋本数が多いときは束ね配筋とし、適切な主筋間隔を確保することが望ましい。よって正しい。(この問題は、コード「17084、25071」の類似問題です。)	○
23072	地業工事	場所打ち杭・施工	場所打ちコンクリート杭の鉄筋かごの掘削孔への吊込みにおいて、組み立てた鉄筋かご相互の接続については、一般に、重ね継手とする。	JASS4 鉄筋かご相互の接続は、鉛直性を確認し、原則として重ね継手とし、#10程度のなまし鉄線または接続金物で各鉄筋3箇所以上堅固に結束する。重ね長さは特記によるが、一般には45d以上の設計が多い。よって正しい。 45d: D25 → 1125mm, D29 → 1305mm	○
24071	地業工事	場所打ち杭・施工	場所打ちコンクリート杭において、鉄筋かごの帯筋の継手は重ね継手とし、その帯筋を主筋に点溶接した。	JASS4 場所打ちコンクリート杭の鉄筋かごの帯筋は、所定の形状に正しく加工し、継手は片面10d以上のフレアグループアーク溶接にて接合する。また、主筋と帯筋を溶接することは厳禁であり、鉄線結束とする。よって誤り。	×
05074	地業工事	場所打ち杭・施工	場所打ちコンクリート杭工事の鉄筋かごの組立てについては、主筋が太径であったので、主筋と帯筋とを溶接するとともに、鉄線結束により結合した。	JASS4 場所打ちコンクリート杭の鉄筋かごの主筋と帯筋を溶接することは、主筋が太径であっても厳禁であり、鉄線結束とする。よって誤り。	×
01072	地業工事	場所打ち杭・施工	場所打ちコンクリート杭の鉄筋かごの組立てにおいて、補強リングについては、主筋に断面欠損を生じさせないように注意して、堅固に溶接した。	建築工事監理指針 場所打ちコンクリート杭の鉄筋かごの組立てにおいて、補強リングは、主筋に断面欠損を起こさないように十分注意し堅固に溶接する。また、補強リングは、鉄筋かごの径により主筋の内、外周のいずれに取り付けてもよい。よって正しい。(この問題は、コード「19083、22071」の類似問題です。) 	○

「地業工事」のピックアップ問題

コード	大項目	小項目	問題	解説	解答
18085	地業工事	場所打杭・施工	場所打ちコンクリート杭工において、コンクリート打込み終了後の掘削孔の空掘り部分については、人の墜落、地盤の崩壊等の危険があるので、杭頭のコンクリートが初期硬化した後に、 <u>良質土で埋め戻した。</u>	JASS4 一般に、杭頭位置は地表面より低い。したがって、掘削孔の上部には、コンクリートを打ち込まない、いわゆる空掘り部分がある。コンクリート打込み後、この空掘り部分を放置しておく、人の墜落、重機の傾斜や転落、杭周辺の地盤の崩壊などの危険がある。これらを防ぐために、 <u>コンクリート打込みの翌日以降杭頭のコンクリートが初期硬化してから掘削土の砂・礫などの良質土を用いて埋め戻しを行う。</u> それまでは、孔口を敷鉄板などで覆うか、標識を付けた柵などで囲んでおく。よって正しい。	○ 解 P26
04073	地業工事	場所打杭・施工	アースドリル工法による現場打ちコンクリート杭工において、 <u>超音波孔壁測定器により、孔壁の崩壊の有無、水平方向の偏心及び支持層の土質を確認することとした。</u>	建築工事監理指針 アースドリル工法における、掘削孔の形状・寸法・傾斜の確認は、 <u>超音波孔壁測定器により行う。</u> 支持層の確認は、バケット内の土砂を、土質柱状図及び土質試料と対比して行う。 <u>超音波孔壁測定器で支持層の土質の確認はできないので誤り。</u>	× 解 P27
					
04074	地業工事	場所打杭・施工	アースドリル工法による現場打ちコンクリート杭工において、杭頭の処理については、コンクリートの打込みから14日程度経過した後、杭体を傷めないように、可能な限り平坦に研り取り、所定の高さにそろえた。	建築工事監理指針 水中または泥水中でコンクリートを打ち込んだ場合には、 <u>打ち込まれたコンクリートの上面は、レイタンス及び泥水やスライムなどに接触しているためにセメント分の流失や土粒子の混入などにより強度の低いものとなりやすい。</u> よって、この分を見込んで余分にコンクリートを打ち込む余盛りが必要となる。コンクリート打設後、余盛部分や不良コンクリート部分をはつり取り、健全なコンクリートを露出させ、所定の定着長さを確保して鉄筋を切断する。杭頭の処理は、 <u>コンクリート打設後14日を経過してから行う。</u> よって正しい。(この問題は、コード「02072」の類似問題です。)	○
06072	地業工事	地盤改良	地業工事におけるサンドコンパクションパイル工法の補給材として、 <u>再生砕石のRC-40を用いて締固めを行った。</u>	JASS4 サンドコンパクションパイル工法は、鉛直振動を利用して地盤内に砂および砕石等を地盤中に圧入、締固めを行い、締固め杭を造成し、周囲の地盤を締め固めて安定化をはかる地盤改良工法である。補給材(改良材)については、砂・スラグ・再生砕石・再生砂などが使用される。 砕石は天然の岩石を人工的に砕いて作られるが、再生砕石は天然の岩石を使用せず、建物の解体工事や土木工事現場から排出されるがれき類や石類(コンクリート・セメントコンクリート・レンガ等)を原材料として使用する。 砕いた状態のままの砕石をクラッシャーランと呼ぶので、再生砕石(再生クラッシャーラン)とは、工事現場などから排出されたがれき類や石類をリサイクルして砕石に加工したものである。 <u>径が0~40mmの再生クラッシャーランのことをRC-40と表記する。</u> よって、サンドコンパクションパイル工法の補給材に再生砕石RC-40が使われることは問題ないので正しい。	○ 解 P29
05071	地業工事	地盤改良	セメント系固化材を用いた地盤改良を採用するに先立ち、現場の土壌と使用する予定のセメント系固化材とを用いて六価クロム溶出試験を実施して六価クロムの溶出量が <u>土壌環境基準以下であることを確認した。</u>	建築工事監理指針 セメント及びセメント系固化材を地盤改良に使用する場合には、条件によって六価クロムが土壌環境基準を超える濃度で溶出するおそれがあるため、 <u>六価クロム溶出試験を実施して六価クロムの溶出量が土壌環境基準以下であることを確認する。</u> よって正しい。(この問題は、コード「21034」の類似問題です。)	○